

## **KRONOS 61/73/88**

**Système version 1.5.0**

28 novembre 2011

### **Nouvelles fonctions**

La version 1.5 du système du KRONOS comprend un certain nombre de nouvelles fonctions, telles qu'indiquées ci-dessous. Veuillez consulter les modes d'emploi PDF mis à jour pour plus de renseignements.

- 7 banques utilisateur contenant des Programs, Wave Sequences et Drum Kits, nommées de USER-AA à USER-GG.
- Le nombre maximum de multi-échantillons en RAM a été augmenté de 1 000 à 4 000, et le nombre maximum d'échantillons en RAM et des index de multi-échantillons est passé pour chacun de 4 000 à 16 000.
- Connexion possible de contrôleurs USB MIDI conformes aux normes directement sur la KRONOS.
- Installation possible d'une barrette mémoire supplémentaire d'1 Go. Procédure qui peut être effectuée par le service après-vente Korg. Ceci permet de doubler la mémoire disponible pour les échantillons pour atteindre 2 Go.

**Les points suivants décrivent les principales améliorations des fonctions et les corrections comprises dans cette mise à jour du système d'exploitation.**

### **Usage général**

[Correction de bogue]

**IMPORTANT** : lors de la lecture d'échantillons, par exemple à l'aide de la technologie VMT, en de très rares occasions, le système pouvait spontanément redémarrer lorsque le moteur SGX-1 était utilisé. Un correctif a été appliqué.

### **Effets**

[Correction de bogue]

Lors de l'édition de Programs, Combis ou Songs, le bruit de l'effet « Stereo Analog Record » pouvait ne pas s'arrêter. Un correctif a été appliqué.

### **MIDI**

[Correction de bogue]

Lors de la réception d'un message MIDI « All Notes Off » (coupure de toute les notes), le KRONOS répondait comme si le message « All Sound Off » (coupure de tous les sons) avait été reçu. Un correctif a été appliqué.

### **Mode Program**

[Correction de bogue]

Au niveau des Programs du moteur CX-3, les curseurs et les tirettes pouvaient répondre dans certains cas comme s'ils étaient déplacés dans la direction opposée. Un correctif a été appliqué.

### **Mode Combination**

[Correction de bogue]

Lors d'un changement de Combi, des notes pouvaient se bloquer dans certains cas. Un correctif a été appliqué.

### **Mode Sequencer**

[Correction de bogue]

En mode Sequencer, la Drum Track (piste de batterie) n'envoyait pas les événements MIDI. Un correctif a été appliqué.

[Correction de bogue]

Une erreur d'opération pouvait survenir lors de l'exécution des commandes de menu Erase Measure (effacer la mesure) et Delete Measure (supprimer la mesure). Un correctif a été appliqué.

[Amélioration]

Lors de la sélection de la commande de menu « Bounce All Tracks to Disk » (bounce de toutes les pistes sur le disque), le niveau d'enregistrement était remis à zéro. Le paramètre de niveau enregistrement précédent est désormais conservé.

### **Mode Disk**

[Correction de bogue]

Une erreur d'opération pouvait se produire lors de l'accès à des périphériques USB contenant des fichiers WAV de type ADPCM (Adaptive Delta Pulse Code Modulation). Un correctif a été appliqué.

Cette mise à jour comprend également d'autres améliorations et corrections de bogue mineures.