

KRONOS 61/73/88
KRONOS X 61/73/88

Systeme version 2.1.2

6 septembre 2014

Les banques EXs14, 15 et 16 requièrent la version 2.1.2 de l'OS du KRONOS

Les banques EXs14 EDM Drums, EXs15 Classical and Ambient Choir et/ou EXs16 Funk and Soul Brass requièrent au moins la version 2.1.2 du système du KRONOS.

Consulter la page <https://shop.korg.com/kronosSupport> pour télécharger la dernière version du système.

Depuis la version 2.1.0 du système du KRONOS

Usage général

[Correctifs]

Dans de très rares cas, des notes pouvaient rester coincées lors du jeu sur le clavier. Cela a été corrigé.

Lorsqu'un fichier KSC précisait que les données devaient être chargées dans la mémoire vive (et non dans la mémoire virtuelle), que ce fichier KSC était réglé pour se charger automatiquement au démarrage, et que les paramètres de la fonction *Auto-Load* faisaient que la mémoire du système était presque entièrement utilisée, alors certains échantillons pouvaient ne pas être chargés, provoquant l'apparition du message d'erreur « Samples Not Loaded » (échantillons non chargés). Cela a été corrigé.

Effets

[Amélioration]

Lors de la commutation entre deux programmes, combinaisons ou séquences réglés sur différents tempos, et que le nouveau son utilisait des effets spécifiques de type *Tempo Delay* (ex : 096 Stereo BPM Mod.Delay ou 098: Tape Echo BPM), et que des notes étaient jouées immédiatement après avoir sélectionné le nouveau son, un son de balayage (sweep) inhabituel pouvait s'entendre le temps que l'effet de Delay prenne le nouveau tempo. Cela a été corrigé.

HD-1

[Amélioration]

De nouveaux graphiques ont été ajoutés pour les banques EXs14, EXs15 et EXs16. Ces graphiques sont utilisés par les nouveaux programmes de ces banques EXs. Ils apparaissent à la page du paramètre « Play Page MS/WS/DK Display ».

[Correctifs]

Lorsque des séquences d'ondes étaient affectées à MS 5-8, le son joué pouvait provoqué une erreur de fonctionnement. Cela a été corrigé

Lorsque le paramètre *Local Control On* du mode Global était désactivé, et que le clavier du KRONOS était utilisé pour jouer des sons internes du KRONOS via une boucle MIDI (envoyée par un DAW, par exemple), et que le son en cours d'utilisation comprenait une séquence d'onde avec le paramètre *Key Sync* désactivé, il était possible d'entendre des clics lors de la lecture des Pads de l'écran. Cela a été corrigé.

Dans de rares cas, certaines paires de noms d'échantillons présentes dans les données d'une banque *User Sample* pouvaient ne pas être correctement identifiées comme paires stéréo, provoquant le mauvais affichage de la liste des multi-échantillons stéréo et des échantillons de batterie stéréo. Cela pouvait également entraîner une mauvaise lecture stéréo. Cela a été corrigé.

En plus des correctifs énumérés ci-dessus, la présente mise à jour comprend divers autres correctifs et améliorations mineurs.